

OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 154B - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 154B - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



Inspektion gennemført hos:

Grundejerforeningen
Højene - Kongehøj 154B
Kongehøj 154B
6600 Vejen

Kunde:

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

7. okt. 2025

Info:

Ordrenummer:

14478



KLASSIFICERING

INFO

5

4

3

2

1

FOTO NUMMER

1, 2, 4, 6

-

8, 10

3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21

13, 16, 17

12



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 2



Specifikke Redskaber > Gynger

3

Flerbrugergynger skal have en minimums frihøjde på 40 cm målt i værst tænkelig stilling, (hvor kanten af gyngen er tættest på underlaget), til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt. Målt til 32 cm.

EN 1176 del 2 pkt. 4.2 Frihøjde

Foto nummer 3



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 4



Finish

3

Der er udstikkende gevind-ender. Der må ikke være skarpe kanter, udstikkende bolte, skruer eller gevind i nogen tilgængelig del af redskabet. Disse skal være passende dækket, afskåret eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 5



Redskabsbillede

Rutschebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 6



Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 7




Vedligeholdelse

4

Redskabet er begroet med alger, som kan lede til råd og yderligere forfald. Rengøring vil gøre redskabet mere indbydende til leg.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.

Foto nummer 8

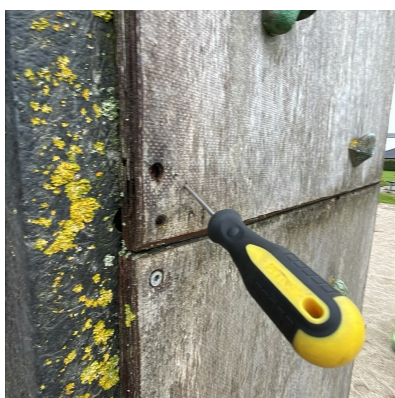

Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 9



Vedligeholdelse

4

Denne redskabsdel er løs og skal fastmonteres.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 10



Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 11



Vedligeholdelse

1

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel. Gulvet kan bryde sammen når som helst, og vil kunne skabe en farlig situation.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 12




Finish

2

Der er udstikkende skruer i redskabet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 13

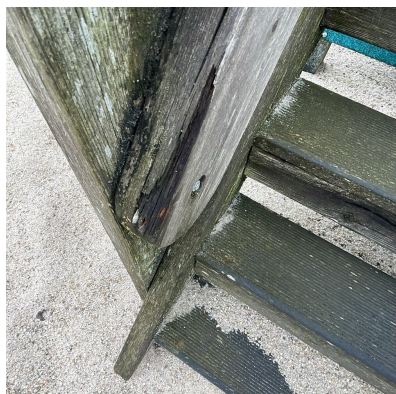

Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 14



Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 15



Generelt

2

Der er utilstrækkelig sideafskærmning. Afskærmningen skal være af en minimumshøjde af 70 cm, ikke opmuntre til opklatrning, ikke tillade passage under eller igennem.

DS/EN1176 Del 1 pkt. 4.2.4.4 Sideafskærmning

Foto nummer 16



Finish

2

Der er udstikkende skruer i redskabet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 17




Finish

3

Der er udstikkende gevind-ender. Der må ikke være skarpe kanter, udstikkende bolte, skruer eller gevind i nogen tilgængelig del af redskabet. Disse skal være passende dækket, afskåret eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 18

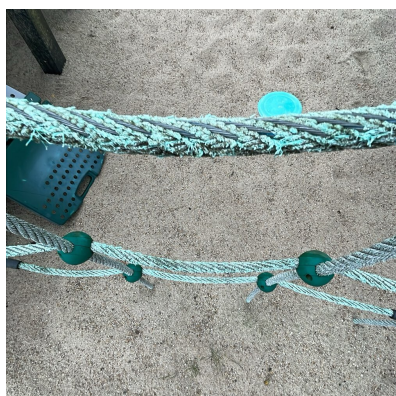

Vedligeholdelse

3

Wire som anvendes til klatring, bør være dækket af tekstiler. Disse wirer er slidte.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltove

Foto nummer 19




Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 20

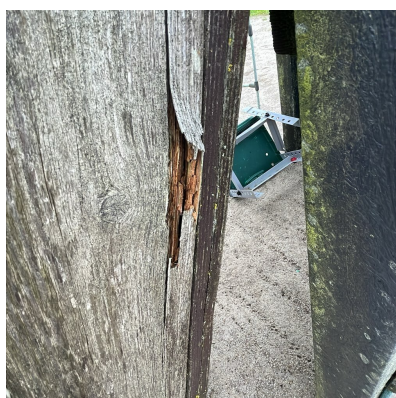

Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 21

Opgaven blev udført af: Martin Hoffmann - Tlf. +45 70 70 78 17


Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

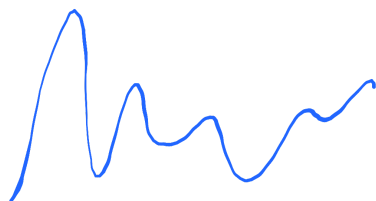

- Underskrift

7. okt. 2025

Dato