

OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 39 - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 39 - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



Inspektion gennemført hos:

Grundejerforeningen
Højene - Kongehøj 39
Kongehøj 39
6600 Vejen

Kunde:

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

7. okt. 2025

Info:

Ordrenummer:

14478



KLASSIFICERING	FOTO NUMMER
INFO	1, 2, 9
5	-
4	3, 5, 6
3	7, 8, 10, 11, 12
2	4
1	-

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede > Multibane


Info

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN15312 + A1 2010 Multisport

Redskabet er ikke mærket korrekt

Foto nummer 2

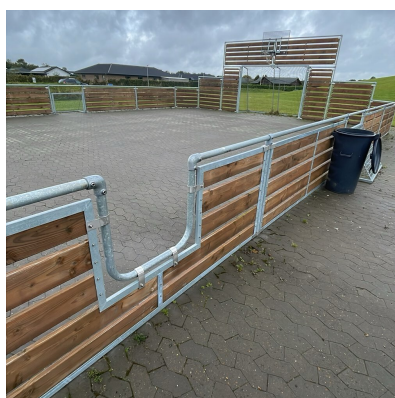


Specifikke Redskaber > Multibaner

4

Ved baner med bander rundt, skal der være mindst en åbning der er 90 cm bred. Der er her kun målt 55 cm. Og åbning går ikke helt til niveau.

EN15312+A1:2010 Multibaner pkt. 5.5.1.3 Adgangsforhold

Foto nummer 3

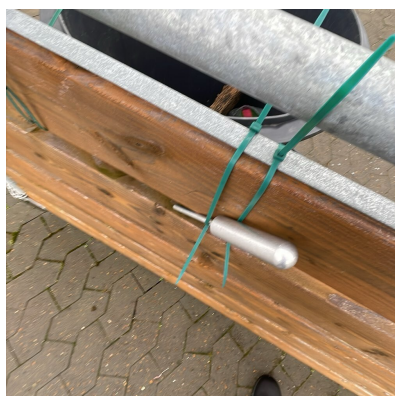

Specifikke Redskaber > Multibaner

2

Der er registreret fingerklemfælder. Der må ikke være huller eller åbninger med en diameter imellem 8-25 mm i frirummet eller 100 cm over jordoverfladen.

EN15312 pkt. 4.4.2.2 Fastklemning af fingre

Foto nummer 4




Vedligeholdelse

4

Denne redskabsdel er defekt.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 5

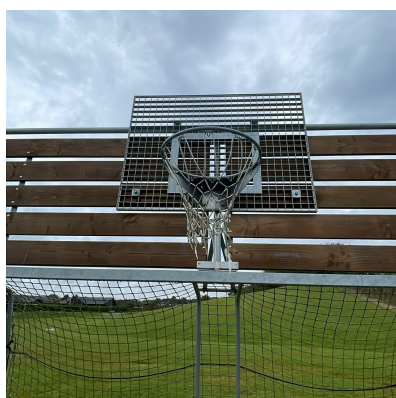

Specifikke Redskaber > Multibaner

4

Basketringen bør males i en kontrastfarve i forhold til bagpladen.

EN15312 pkt. 5.2.1.4.1 Farver

Foto nummer 6



Finish

3

Der er udstikkende gevind-ender. Der må ikke være skarpe kanter, udstikkende bolte, skruer eller gevind i nogen tilgængelig del af redskabet. Disse skal være passende dækket, afskåret eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 7



Specifikke Redskaber > Multibaner

3

Rørender skal være lukkede.

EN15312+A1:2021 Multibaner pkt. 4.4.2.2 Fingerklemfælder

Foto nummer 8



Redskabsbillede > Svævebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 4:2017+AC:2019 Svævebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 9



Specifikke Redskaber > Svævebaner

3

Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort stødområde. Banens stødområde (måles fra wirens midte) skal være 200 cm til begge sider, samt 200 cm fremad hvor det indsnævres til 200 cm i bredden.

EN 1176 del 4 pkt. 4.14 Faldrum og stødområde + fig. 4 Stødområde

Foto nummer 10



Faldrum/Stødområder

3

Underlaget er hårdt og vurderes ikke at overholde standardens krav til støddæmpning. Det anbefales at der udføres en droptest, for at fastslå om underlaget skal udskiftes. Her er målt faldhøjde over 150 cm. Hvorfor her kræves faldunderlag med stødabsorberende egenskaber.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 11



Faldrum/Stødområder

3

Underlaget er ikke etableret korrekt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning. Her er målt en faldhøjde fra platform på 140 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 12

OB 14478 - Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 39 - Hovedinspektion Version 1

Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 39 - Hovedinspektion, 14478 - Vejen Kommune



Opgaven blev udført af: Martin Hoffmann - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

- Underskrift

7. okt. 2025

Dato



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88